

# Сварочный инвертор

## HF TIG

Руководство по эксплуатации

Серия TIG E AC/DC:

TIG 200E AC/DC PULSE

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. УКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ..... | 3  |
| 2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ .....                                | 3  |
| 3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ .....                                         | 4  |
| 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....                                      | 5  |
| 4.1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ .....                    | 5  |
| 4.2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ..... | 5  |
| 4.3. ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТЬ .....                              | 6  |
| 4.4. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ .....                                  | 6  |
| 4.5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ПОМЕХИ .....                       | 7  |
| 4.6. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПО IP .....                           | 7  |
| 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                             | 8  |
| 6. ОПИСАНИЕ АППАРАТА .....                                      | 9  |
| 7. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ ММА СВАРКИ .....            | 12 |
| 7.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ММА СВАРКИ .....                    | 12 |
| 8. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ TIG СВАРКИ .....            | 15 |
| 8.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ TIG СВАРКИ .....                    | 16 |
| 8.2. TIG СВАРКА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ .....                          | 19 |
| 8.3. ИМПУЛЬСНАЯ TIG СВАРКА .....                                | 21 |
| 8.4. ИМПУЛЬСНАЯ TIG-СВАРКА ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ .....               | 21 |
| 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                               | 22 |
| 10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК .....                                  | 23 |
| 11. ХРАНЕНИЕ .....                                              | 24 |
| 12. ТРАНСПОРТИРОВКА .....                                       | 24 |

# 1. УКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и использованием оборудования.

Руководство является неотъемлемой частью аппарата и должно сопровождать его при изменении местоположения или перепродаже.

Информация, содержащаяся в данной публикации, является верной на момент поступления в печать. Компания в интересах развития оставляет за собой право изменять спецификации и комплектацию, также вносить изменения в конструкцию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.

Производитель не несет ответственности за последствия использования или работу аппарата в случае неправильной эксплуатации или внесения изменений в конструкцию, а также за возможные последствия по причине незнания или некорректного выполнения условий эксплуатации, изложенных в руководстве.

Пользователь оборудования всегда отвечает за сохранность и разборчивость данного руководства.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием аппарата, вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании.



**ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!** Особенности, требующие повышенного внимания со стороны пользователя.

## 2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Благодарим вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование торговой марки «Рутектор», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы и комплектующие, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют высокий уровень надежности и простоту в техническом обслуживании и работе.

### ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим заявляем, что предназначено для промышленного и профессионального использования, имеет декларацию о соответствии ЕАС.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

### 3.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

FLAMA – бренд сварочного оборудования Шанхайского завода HI-ZONE. Это относительно молодой завод, но с очень опытным персоналом и большими достижениями.

Производство имеет множество отличий от других китайских заводов. Он обладает уже 30 патентами на конструкции и технологии, оборудован автоматической линией для производства печатных плат сварочных аппаратов и автоматизированным складом.

Бренд FLAMA ориентирован на российский и европейский рынок с учетом того, что вкусы и требования европейских и российских сварщиков отличаются от требований в других частях света. Чтобы максимально соответствовать этим запросам, было принято решение о создании линейки сварочного оборудования под новым брендом. Производства сварочного оборудования FLAMA началось с 2008 года. Но это не просто бренд.

Для Европы необходимо было создать сварочное оборудование с европейским дизайном, с понятной для европейцев логикой управления, в соответствии с европейскими стандартами и требованиями.

Система управления, логика, принцип построения аппаратов были сделаны с точки зрения европейского сварщика. В таком случае время на запуск оборудования в работу минимально. Если посмотреть на сварочное оборудование FLAMA, можно заметить сходство со сварочным оборудованием известных европейских производителей. В этом есть стремление быть близким к европейским и российским сварщикам. Вы можете встретить оборудование FLAMA на многих российских предприятиях под другими известными в России брендами. Потому, что сварщикам особенно нравится простота управления, стабильность дуги, надежность и высокие технологии.

Приобретая сварочные аппараты FLAMA вы приобретете надежное, ультрасовременное, продвинутое и качественное оборудование.

Вы будете варить без проблем. Испытайте положительные эмоции от сварки.

#### **Достоинства сварочного оборудования FLAMA:**

- ✓ Передовые технологии в производстве;
- ✓ Оснащение высокими сварочными технологиями;
- ✓ Стабильная дуга;
- ✓ Высокая надежность;
- ✓ Реальный производитель под собственным брендом;
- ✓ Конкурентная цена.

## 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При неправильной эксплуатации оборудования процесс сварки представляет собой опасность для сварщика и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной.

При эксплуатации оборудования и последующей его утилизации необходимо соблюдать требования действующих государственных и региональных норм и правил безопасности труда, экологической, санитарной и пожарной безопасности.

К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации и устройство аппарата, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

### 4.1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Аппараты предназначены только для тех операций, которые описаны в данном руководстве. Использование оборудования не по назначению может привести к выходу его из строя.
- Сварочные работы должны выполняться при влажности не более 80%. При использовании оборудования температура воздуха должна составлять от -10°C до +40°C.
- В целях безопасности рабочая зона должна быть очищена от пыли, грязи и окисляющих газов в воздухе.
- Перед включением аппарата убедитесь, что его вентиляционные отверстия остаются открытыми, и он обеспечен продувом воздуха.
- Запрещено эксплуатировать аппарат, если он находится в неустойчивом положении и его наклон к горизонтальной поверхности составляет больше 15°.



**ВНИМАНИЕ! Не используйте данные аппараты для размораживания труб, подзарядки батарей или аккумуляторов, запуска двигателей.**

### 4.2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

- Дым и газ, образующиеся в процессе сварки, опасны для здоровья. Рабочая зона должна хорошо вентилироваться. Старайтесь организовать вытяжку непосредственно над зоной сварки.
- Не работайте в одиночку в тесных, плохо проветриваемых помещениях – работа должна вестись под наблюдением другого человека, находящегося вне рабочей зоны.
- Излучение сварочной дуги опасно для глаз и кожи. При сварке используйте сварочную маску, защитные очки и специальную одежду с длинным рукавом вместе с перчатками и головным убором. Одежда должна быть прочной, подходящей по размеру, из негорючего материала. Используйте прочную обувь для защиты от воды и брызг металла.

- Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.
- Процесс сварки сопровождается поверхностным шумом, при необходимости используйте средства защиты органов слуха.
- Помните, что заготовка и оборудование сильно нагреваются в процессе сварки. Не трогайте горячую заготовку незащищенными руками.
- Во время охлаждения свариваемых поверхностей могут появляться брызги, и температура заготовок остается высокой в течение некоторого времени.
- Должны быть приняты меры для защиты людей, находящихся в рабочей зоне или рядом с ней. Используйте для этого защитные ширмы и экраны. Предупредите окружающих, что на дугу и раскаленный металл нельзя смотреть без специальных защитных средств.
- Всегда держите поблизости аптечку первой помощи. Травмы и ожоги, полученные во время сварочных работ, могут быть очень опасны.



**ВНИМАНИЕ! После завершения работы убедитесь в безопасности рабочей зоны, чтобы не допустить случайного травмирования людей или повреждения имущества.**

### 4.3. ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Искры, возникающие при сварке, могут вызвать пожар, поэтому все воспламеняющиеся материалы должны быть удалены из рабочей зоны.
- Рядом с рабочей зоной должны находиться средства пожаротушения, персонал обязан знать, как ими пользоваться.
- Запрещается сварка сосудов, находящихся под давлением, емкостей, в которых находились горючие и смазочные вещества. Остатки газа, топлива или масла могут стать причиной взрыва.
- Запрещается носить в карманах спецодежды легковоспламеняющиеся предметы (спички, зажигалки), работать в одежде с пятнами масла, жира, бензина и других горючих жидкостей.

### 4.4. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Для подключения оборудования используйте розетки с заземляющим контуром.
- Запрещается производить любые подключения под напряжением.
- Категорически не допускается производить работы при поврежденной изоляции кабеля, горелки, сетевого шнура и вилки.
- Не касайтесь неизолированных деталей голыми руками. Сварщик должен осуществлять сварку в сухих сварочных перчатках.
- Отключайте аппарат от сети при простое.

- Переключение режимов функционирования аппарата в процессе сварки может повредить оборудование.
- Увеличение длины сварочного кабеля или кабеля горелки на длину более 8 метров повышает риск перегрева кабеля и снижает выходные характеристики сварочного аппарата в зоне сварочной ванны. При необходимости использования кабелей большей длины также следует обратить внимание на то, что и площадь сечения кабеля также должна быть увеличена для сохранения выходных параметров процесса сварки.



**ВНИМАНИЕ! При поражении электрическим током прекратите сварку, отключите оборудование, при необходимости обратитесь за медицинской помощью. Перед возобновлением работы тщательно проверьте исправность аппарата.**

## 4.5. ЭЛЕКТОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ПОМЕХИ

- Сварочный ток является причиной возникновения электромагнитных полей. При длительном воздействии они могут оказывать негативное влияние на здоровье человека.
- Электромагнитные поля могут вызывать сбои в работе оборудования, в том числе в работе слуховых аппаратов и кардиостимуляторов. Люди, пользующиеся медицинскими приборами, не должны допускаться в зону сварки без консультации с врачом.
- По возможности электромагнитные помехи должны быть снижены до такого уровня, чтобы не мешать работе другого оборудования. Возможно частичное экранирование электрооборудования, расположенного вблизи от сварочного аппарата.
- Соблюдайте требования по ограничению включения высокомоощного оборудования и требования к параметрам питающей сети. Возможно использование дополнительных средств защиты, например, сетевых фильтров.
- Не закручивайте сварочные провода вокруг себя или вокруг оборудования, будьте особенно внимательны при использовании кабелей большой длины.
- Не касайтесь одновременно силового кабеля электрододержателя и провода заземления.
- Заземление свариваемых деталей эффективно сокращает электромагнитные помехи, вызываемые аппаратом.

## 4.6. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПО IP

Сварочные аппараты 200E AC/DC PULSE обладают классом защиты IP23. Это означает, что корпус аппарата отвечает следующим требованиям:

- Защита от проникновения внутрь корпуса пальцев и твердых тел диаметром более 12 мм.
- Защита от воды, падающей в виде дождя или под углом до 60° к вертикали.



**ВНИМАНИЕ!** Несмотря на защиту корпуса аппарата от попадания влаги, производить сварку под дождем или снегом категорически запрещено. Данный класс защиты не означает защиту от конденсата. По возможности обеспечьте постоянную защиту оборудования от воздействия атмосферных осадков.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра                       | Ед. из. | TIG 200E<br>AC/DC PULSE          |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Параметры сети                               | В       | 1-220/230/240<br>±10%            |
|                                              | Гц      | 50/60                            |
| Потребляемая мощность<br>(ММА/АС TIG/DC TIG) | кВт     | 5.7/4.5/3.6                      |
| Потребляемый ток<br>(ММА/АС TIG/DC TIG)      | А       | 37/30/23.4                       |
| ПВ при 40°C 10мин<br>(АС TIG)                | %       | 35% 200А<br>60%155А<br>100% 120А |
| ПВ при 40°C 10мин<br>(ММА&DC TIG)            | %       | 40%170А<br>60%140А<br>100%110А   |
| Напряжение х. х.                             | В       | 60                               |
| Сварочный ток<br>(АС TIG/ММА&DC TIG)         | А       | 10-200/10-170                    |
| КПД                                          | %       | ≥ 85                             |
| Класс защиты                                 |         | IP23                             |
| Класс изоляции                               |         | Н                                |
| Вес                                          | кг      | 7                                |
| Габариты                                     | мм      | 410x146x278                      |

|                          |    |         |
|--------------------------|----|---------|
| Время Up/Down            | с  | 0-10    |
| Ширина импульсов         | %  | 5-95    |
| Частота импульсов        | Гц | 0.5-200 |
| Время продувки           | с  | 0-10    |
| Баланс переменного тока  | %  | 15-50   |
| Частота переменного тока | Гц | 60      |

## 6. ОПИСАНИЕ АППАРАТА


Внешний вид сварочного аппарата серии TIG E AC/DC PULSE:



1. Панель управления параметрами сварочного процесса;
2. Разъем для получения элементов управления;
3. Разъем “минус”;
4. Разъем “плюс”;

5. Разъем для подачи защитного газа;

### Панель управления сварочного аппарата:

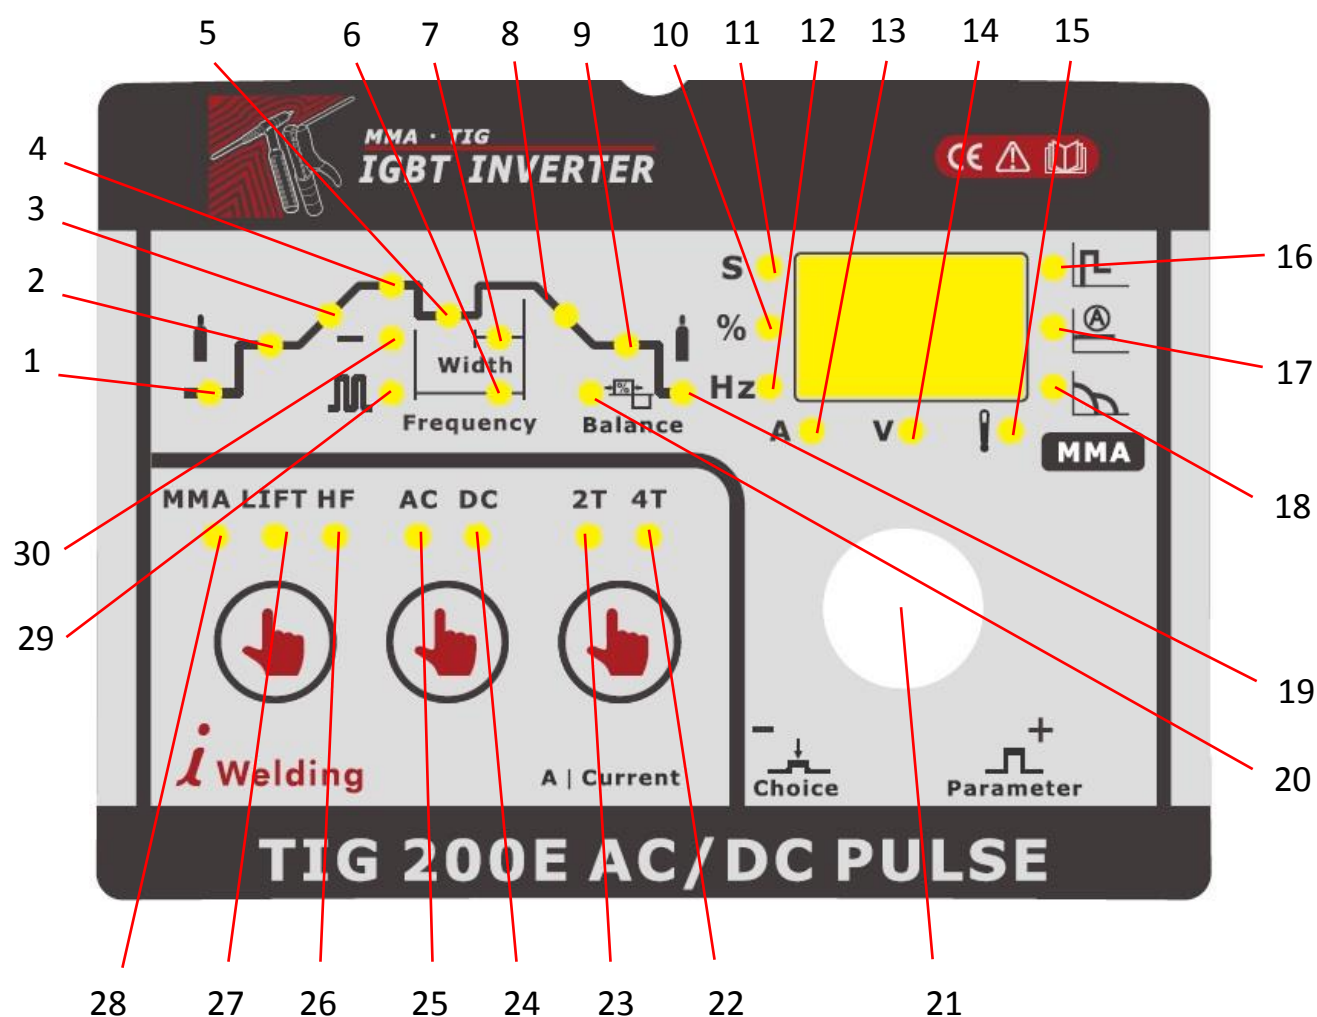

1.Время начальной продувки газом;

2.Начальное значение сварочного тока;

3.Время нарастания сварочного тока;

4.Пиковое значение сварочного тока;

5.Базовое значение сварочного тока;

6.Частота импульсов;

7.Ширина импульсов;

8.Время спада сварочного тока;

9.Конечное значение сварочного тока;

10.Отображение единицы измерения частоты импульсов (Гц);

- 11.Отображение параметра в процентах;
- 12.Отображение значения времени в секундах;
- 13.Отображение единицы измерения сварочного тока (А);
- 14.Отображение единицы измерения сварочного напряжения (В);
- 15.Индикатор перегрева источника питания;
- 16.Функция горячего старта для ММА;
17. Значение сварочного тока для ММА;
18. Форсаж дуги для ММА;
- 19.Время конечной продувки газом;
- 20.Баланс полярности (Очищающая/проплавляющая способность);
- 21.Регулятор численных значений параметров сварки (Параметр отмечен горящим индикатором);
- 22.Четырехтактный режим работы кнопки горелки;
- 23.Двухтактный режим работы кнопки горелки;
- 24.Выбор сварки постоянным током;
- 25.Выбор сварки переменным током;
- 26.Высокочастотный поджиг дуги для TIG;
- 27.Поджиг дуги касанием-подъемом электродом свариваемого изделия для TIG;
- 28.Режим ручной дуговой сварки – ММА;
- 29.TIG сварка постоянным током;
- 30.Импульсная TIG сварка.

## 7. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ ММА СВАРКИ

1. На передней панели сварочного аппарата расположены два панельных разъема: «+» и «-». Для плотного закрепления кабеля с электрододержателем и кабеля с клеммой заземления в разъемах необходимо вставить силовой наконечник с соответствующим кабелем в панельный разъем до упора и повернуть его по часовой стрелке до упора.



**ВНИМАНИЕ!** При неплотном подсоединении кабелей возможны выгорание панельных розеток и выход из строя источника питания.

Выбирайте способ подключения и режимы сварки в зависимости от конкретной ситуации и типа электрода согласно рекомендациям производителя материалов или требованиям технологического процесса (см. раздел 7.1). Неправильное подключение оборудования может вызвать нестабильность горения дуги, разбрызгивание расплавленного металла и прилипание электрода.

2. Подключите сварочный аппарат к сети.
3. Выставьте необходимое значение силы тока (см. таблицу 7.1 ).
4. Начинайте сварочный процесс.

### 7.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ММА СВАРКИ

Возбуждение дуги осуществляется при кратковременном прикосновении конца электрода к изделию и отведению его на требуемое расстояние. Технически этот процесс можно осуществлять двумя приемами:

- касанием электрода впритык и отведением его вверх;
- чирканьем концом электрода, как спичкой о поверхность изделия.

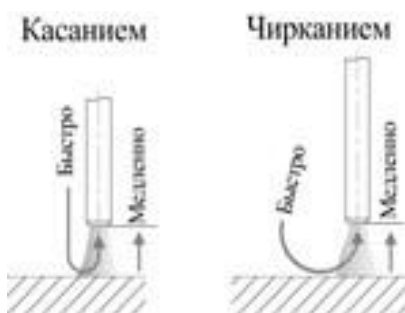


Рис. 7.1. Способы зажигания сварочной дуги.

Не стучите электродом по рабочей поверхности при попытках зажечь дугу, вы можете отбить его покрытие и в дальнейшем только усложнить себе задачу.

Электроды для сварки должны быть сухими или прокаленными в соответствии с режимом прокали для данных электродов, соответствовать выполняемой работе, свариваемой марке стали и ее толщине, току сварки и полярности.

Свариваемые поверхности должны быть по возможности сухими, чистыми, не иметь ржавчины, краски и прочих покрытий, затрудняющих электроконтакт.

Как только дуга будет зажжена, электрод надо держать так, чтобы расстояние от конца электрода до изделия примерно соответствовало диаметру электрода. Для получения равномерного шва далее данную дистанцию необходимо поддерживать постоянной (см. рис. 7.2).

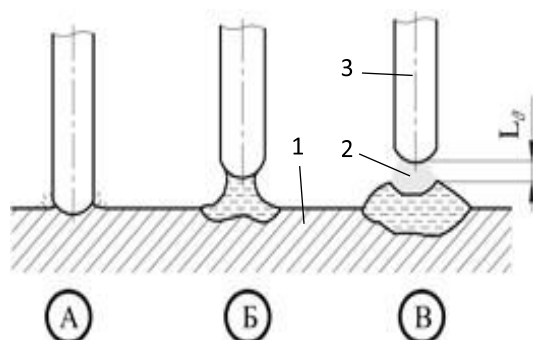


Рис. 7.2. Схема образования дуги:

А) короткое замыкание; Б) образование дуги; В) правильное положение электрода при сварке, где: 1 - металл, 2 - электрическая дуга, 3 - электрод,  $L_d$  - расстояние от электрода до поверхности сварочной ванны.

Длина дуги при сварке покрытым электродом считается нормальной в пределах 0,5-1,1 диаметра электрода.

При горении дуги в жидком металле образуется кратер (см. рис. 7.3), являющийся местом скопления неметаллических включений, что может привести к возникновению трещин. Поэтому в случае обрыва дуги (а также при смене электрода) повторное зажигание следует производить позади кратера и только после этого производить процесс сварки. Не допускайте затекания жидкого металла впереди дуги.



Рис. 7.3. Начало сварки при смене электрода.

Старайтесь заканчивать сварку заваркой кратера, это достигается путем укорачивания дуги вплоть до частых кратковременных замыканий.

Существует два способа подключения сварочного оборудования для работы на постоянном токе (см. рис. 7.4):

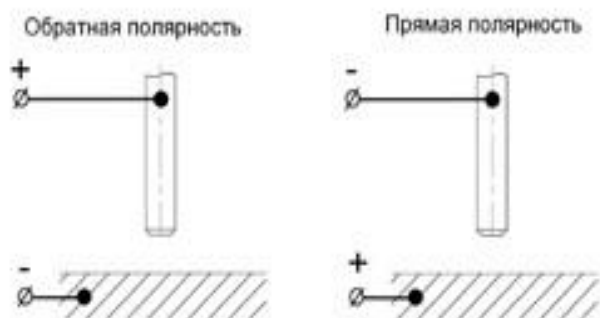


Рис. 7.4. Способы подключения.

- **прямая полярность** — электрододержатель (горелка) подсоединен к разъему «-», а заготовка к «+»;
- **обратная полярность** — заготовка подсоединена к разъему «-», а электрододержатель (горелка) к «+».

Выбирайте способ подключения в зависимости от конкретной ситуации и типа электрода. Неправильное подключение оборудования может вызвать нестабильность горения дуги, разбрызгивание расплавленного металла и прилипание электрода.



**Если не известна марка электрода и у Вас возникли затруднения в выборе полярности, то учитывайте, что большинству марок электродов рекомендована обратная полярность.**

Старайтесь избегать ситуации, когда приходится использовать чрезмерно длинные кабель электрододержателя и обратный кабель.



**При необходимости увеличения их длины увеличивайте тогда также и сечения кабелей с целью уменьшения падения напряжения на кабелях.**

Зависимость силы сварочного тока от диаметра электрода и толщины свариваемого металла при сварке в нижнем положении:

Таблица 7.1. Сводная таблица зависимостей при MMA сварке.

| Диаметр электрода, мм | Сварочный ток, А | Толщина металла, мм |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| 1,5                   | 25-40            | 1-2                 |
| 2                     | 60-70            | 3-5                 |
| 3                     | 90-140           | 3-5                 |
| 4                     | 160-200          | 4-10                |
| 5                     | 220-280          | 10-15               |

Таблица 7.2. Рекомендации по выбору электродов.

| Металл                                                           | Марка электрода                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Углеродистые, конструкционные и низколегированные стали          | АНО-4, МР-3, АНО-6, ОК 46, ОЗС-12, (УОНИИ-13/55) и т. д. |
| Нержавеющие стали 12х18н10, 12х17 и т. д.<br>аустенитного класса | ЦТ-15, ЦЛ-11, ЦЛ-15, ОЗЛ-6, ОЗЛ-8 и т. д.                |
| Алюминий и его сплавы                                            | ОЗА-1, ОЗА-2                                             |

**Данные рекомендации носят ознакомительный характер.**

## 8. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ TIG СВАРКИ

1. Подсоедините сетевой кабель к электросети с требуемыми параметрами. Проверьте надежность соединения кабеля и сетевой розетки.

2. Подключайте сварочные принадлежности для TIG сварки в следующем порядке:

вставьте силовой наконечник горелки в панельную розетку со знаком «-» передней панели аппарата, поверните его до упора по часовой стрелке, убедитесь в плотной фиксации соединения.

3. Подключите разъем подвода газа горелки к газовому шлангу

При подключении баллон и редуктор должны быть закрыты. Система газоснабжения, состоящая из газового баллона, редуктора и газового шланга, должна иметь плотные соединения (используйте винтовые хомуты), чтобы обеспечить надежную подачу газа и защиту сварочного шва.

4. Откройте вентиль на газовом баллоне и установите расход защитного газа с помощью редуктора.

5. Вставьте силовой наконечник кабеля клеммы заземления в панельную розетку со знаком «+» на передней панели аппарата, поверните его до упора по часовой стрелке, убедитесь в плотной фиксации соединения. Закрепите клемму заземления на заготовке.

6. Выберите режим TIG сварки.

7. Выставьте необходимые значения параметров сварки (см. таблицу 9.2).

## 8.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ TIG СВАРКИ

- Аргонодуговая сварка в инертном газе неплавящимся электродом позволяет сваривать черные, нержавеющие, разнородные, цветные металлы и сплавы.
- При аргонодуговой сварке постоянным током неплавящимся электродом используют прямую полярность, то есть горелка подключена к «-», а заготовка к «+». Дуга горит устойчиво, обеспечивая хорошее формирования шва. При обратной полярности устойчивость процесса снижается, вольфрамовый электрод перегревается, что приводит к необходимости значительно уменьшить сварочный ток.
- Сварка постоянным током на обратной полярности применяется для алюминиевых и магниевых сплавов.
- Основной газ, применяемый при TIG сварке, это аргон.
- При TIG сварке необходимо помнить, что неплавящийся электрод в процессе сварки изнашивается и теряет форму, вследствие чего его необходимо затачивать, а также регулировать величину вылета относительно сопла горелки. Также необходимо правильно подбирать тип электрода: по хим. составу, по толщине. Для более длительной работы электрода, для получения качественного шва необходимо правильно подбирать присадочный материал.



**Перед началом сварки следует продуть шланг и горелку небольшой порцией аргона.**


**Для работы в TIG режиме с данным аппаратом понадобится вентильная горелка.**

**Открытие, закрытие защитного газа осуществляется на горелке.**



**Выбор выпуска электрода:**

При сварке стыковых соединений рекомендованный вылет электрода относительно кромки сопла составляет 3-5 мм, а угловых и тавровых 5-8 мм (см. рис. 9.2).

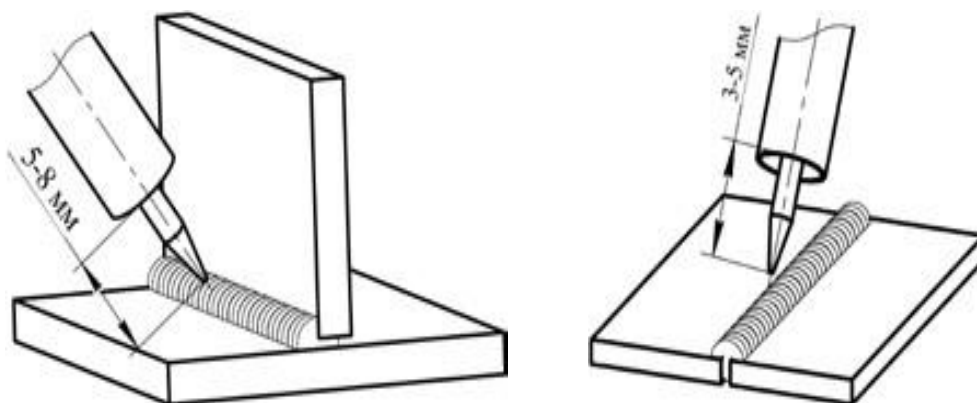

*Рис. 8.1. Выпуск электрода.*



Особое внимание следует уделить заточке вольфрамового электрода (рис.9.3.)

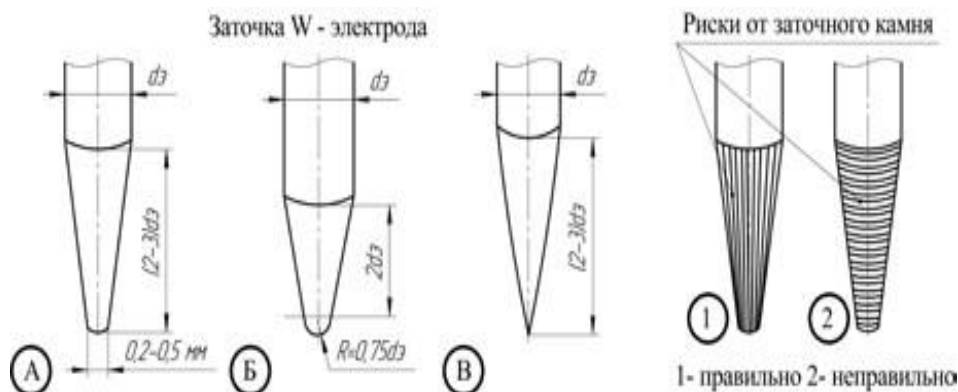


Рис. 8.2. Пример заточки вольфрамового электрода:

А) при сварке на постоянном токе  $> 50 \text{ А}$ ; Б) при сварке алюминия; В) при сварке на постоянном токе  $< 50 \text{ А}$  без притупления.

Сварку обычно выполняют справа налево. При сварке без присадочного материала электрод располагают перпендикулярно к поверхности свариваемого металла, а с присадочным материалом - под углом. Присадочный пруток перемещают впереди горелки (см. рис. 8.2).

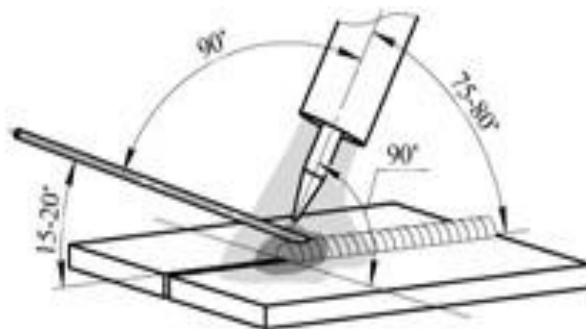


Рис. 8.3. Угол наклона горелки.



При аргонодуговой сварке также следует не забывать про противоположный угол наклона горелки (см. рис. 8.3.) - это влияет на формирование сварочного шва. Старайтесь держать горелку под углом  $90^\circ$  (по отношению к линии шва).

При наплавке валиков горизонтальных швов в нижнем положении присадочной проволоке придают поступательные движения. Это надо делать так, чтобы металл равными порциями поступал в сварочную ванну (см. рис. 8.4).

Не рекомендуется прекращать сварку удлинением дуги, отводя горелку. Это ухудшает газовую защиту шва.

Присадочную проволоку следует выбирать максимально приближенную к химическому составу основного металла.

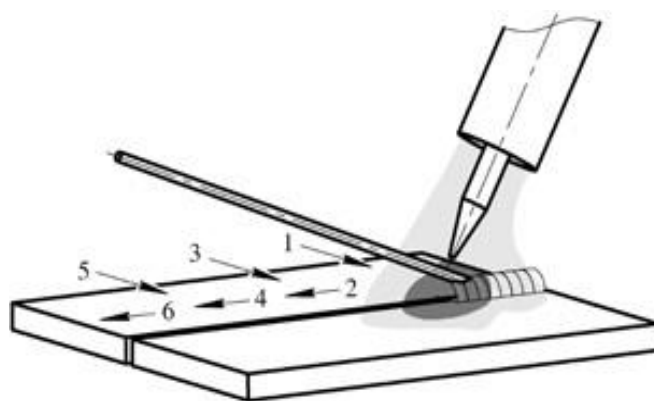


Рис. 8.4. Пример манипуляции присадочной проволокой при TIG сварке.

Таблица 8.1. Подбор присадочной проволоки соответственно марке стали.

| Наиболее часто используемые марки стали  | Присадочная проволока                |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 12X18H9T, 12X18H10, 12X18H10T, 08X18H10T | Св-01X19H9, Св-04X19H9, Св-07X19H10Б |
| 12X17, 18X17T                            | Св-07X25H13, Св-08X14ГНТ, Св-19X25T  |
| Алюминий и его сплавы                    | СвА97, СвА5, СвАК5                   |
| Медь и ее сплавы                         | БрКМц3-1, БрХ0,5, БрОЦ4              |
| Чугун и его сплавы                       | СТЧ-6, ПАНЧ-11                       |

Расход присадочного прутка в общих случаях выбирается равным длине сварочного шва.

Таблица 8.2. Сводная таблица зависимостей при TIG сварке.

| Металл                                            | Толщина свариваемого металла, мм | Диаметр электрода, мм | Сила тока, А | Рекомендуемый диаметр присадки, мм | Расход аргона на 1 пог. м шва, л |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Цветные металлы (алюминий, бронза, латунь и т.д.) | 1                                | 1,5                   | 45-80        | 1-2                                | 60-90                            |
|                                                   | 2                                | 2                     | 65-120       | 1-2                                | 65-105                           |
|                                                   | 4                                | 3                     | 140-         | 2,5-3                              | 85-120                           |

|                                                   |           |     |         |       |         |
|---------------------------------------------------|-----------|-----|---------|-------|---------|
|                                                   |           |     | 180     |       |         |
|                                                   | 5-6       | 4   | 250-340 | 3-4   | 95-130  |
|                                                   | 7 и более | 5   | 300-400 | 4-6   | 105-145 |
| Углеродистые, конструкционные и нержавеющие стали | 0,5       | 1   | 25-70   | 1-2   | 60-80   |
|                                                   | 1         | 1,5 | 35-90   | 1-2   | 65-90   |
|                                                   | 2         | 2   | 50-120  | 2,5-3 | 85-120  |
|                                                   | 3         | 3   | 80-160  | 3-4   | 95-130  |
|                                                   | 4         | 4   | 100-180 | 4-6   | 105-145 |
|                                                   | 5 и более | 6   | 120-220 | 6-8   | 110-180 |

**Данные рекомендации носят ознакомительный характер.**

## 8.2. TIG СВАРКА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

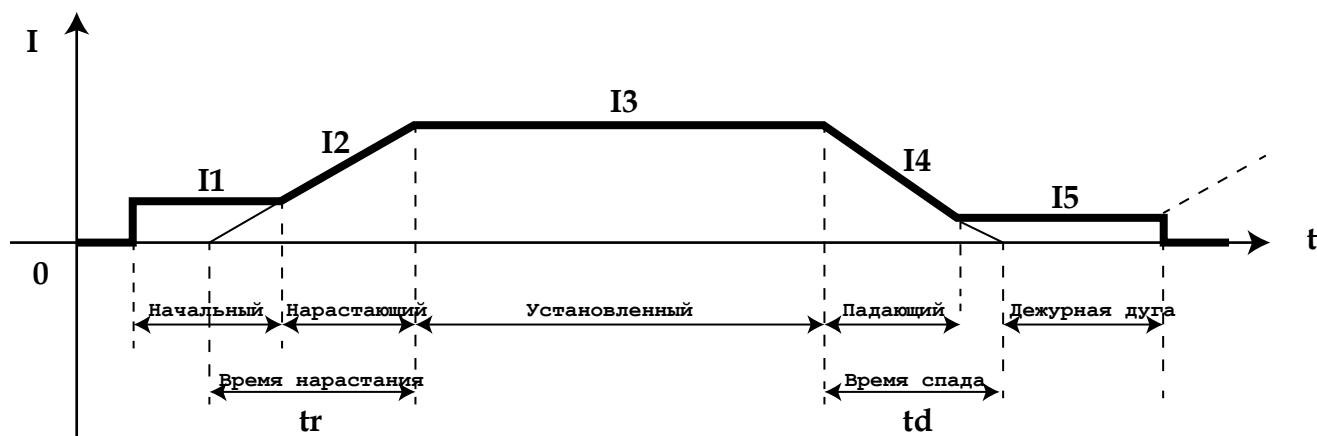


Рисунок 8.5 График изменения сварочного тока в процессе TIG – сварки (ток пост.)

*I1 — начальный ток – сварочный ток в начале сварки; I2 — нарастающий ток – сварочный ток в период нарастания; tr — время нарастания;*

*I3 — установленный ток – заданное значение тока; I4 — падающий ток – сварочный ток в период спада; td — время спада;*

*I5 — ток дежурной дуги – сварочный ток во время горения дежурной дуги.*

**В режиме TIG – сварки постоянным током в аппарате предусмотрена возможность регулировки 8 параметров. Их описание приведено ниже**

- **Ток (I3):** этот параметр устанавливается по тех.требованиям или по таблице 9.2.
- **Начальный ток (I1):** ток возбуждения дуги, появляющийся при нажатии кнопки на горелке, должен устанавливаться в соответствии с требованиями технологического режима. Если значение начального тока достаточно велико, дуга легче возбуждается. Однако не устанавливайте слишком большое значение тока при работе с тонкими заготовками, чтобы не прожечь их при возбуждении дуги. В некоторых режимах работы значение тока не увеличивается, а остается на уровне начального, чтобы разогреть заготовку или осветить её.
- **Ток дежурной дуги (I5):** в некоторых режимах работы дуга не гаснет после спада тока, а остается в виде дежурной дуги. Рабочий ток при таком состоянии дуги называется током дежурной дуги, его значение должно устанавливаться в соответствии с требованиями технологического режима.
- **Время подачи газа перед сваркой:** время, проходящее с открытия подачи газа путем нажатия кнопки на горелке до возбуждения дуги при её бесконтактном возбуждении. В обычных условиях, необходимо, минимум, 0,5 секунд для того, чтобы газ дошел до горелки в объеме достаточном для работы, перед возбуждением дуги. Время подачи газа перед сваркой следует увеличивать при увеличении длины газового шланга.
- **Время подачи газа после сварки:** время, проходящее от выключения сварочного тока до перекрытия газового вентиля внутри аппарата. Слишком большой промежуток времени приводит к потерям аргона, а слишком маленький, - к недопустимому окислению раскалённого сварочного шва. Обычно это время устанавливают в пределах 5-10 секунд.
- **Время нарастания тока (tr):** время, за которое значение тока увеличивается от 0 до заданного, должно устанавливаться в соответствии с требованиями технологии сварки.
- **Время спада тока (td):** время, за которое значение тока снижается от установленного до 0, должно устанавливаться в соответствии с требованиями технологии.
-

### 8.3. ИМПУЛЬСНАЯ TIG СВАРКА

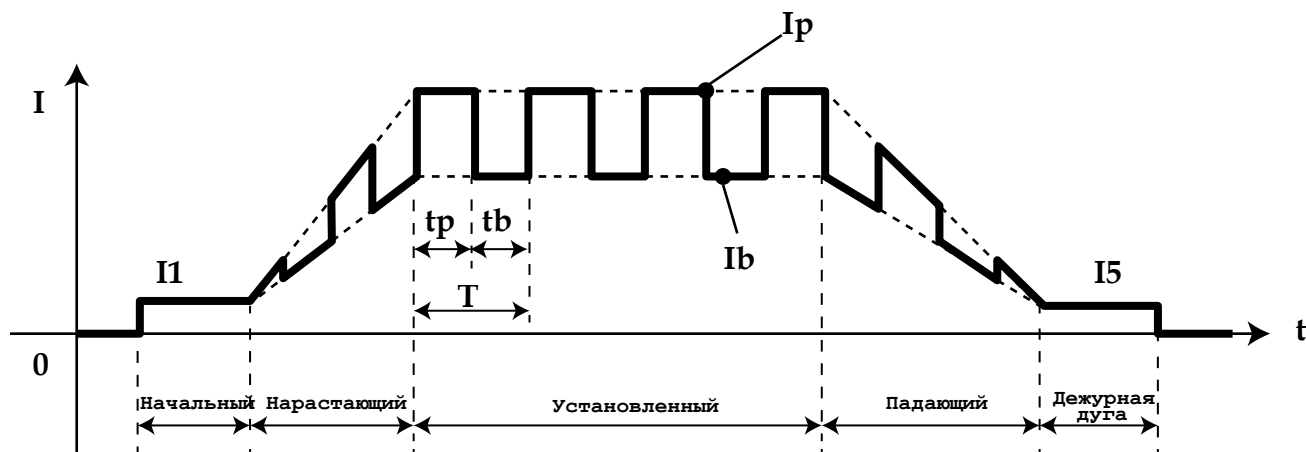


Рисунок 8.6. График изменения тока в импульсной TIG – сварке.

$I_1$  — начальный ток;  $I_5$  — ток дежурной дуги;

$I_b$  — базовый ток;  $T_p$  — время максимального тока;  $I_p$  — максимальный ток;  $T_b$  — время базового тока.

В этом аппарате, в режиме импульсной TIG – сварки, регулируются все параметры TIG –сварки постоянным током, за исключением тока ( $I_3$ ), а также, четыре дополнительных параметра. Их описание приведено ниже (см. рисунок 7.4):

Максимальный ток ( $I_p$ ), базовый ток ( $I_b$ ), продолжительность включения импульса ( $100 \cdot T_p/T$ ), частота импульса ( $I/T$ ) — должны устанавливаться в соответствии с требованиями технологии сварки.

### 8.4 ИМПУЛЬСНАЯ TIG-СВАРКА ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ.

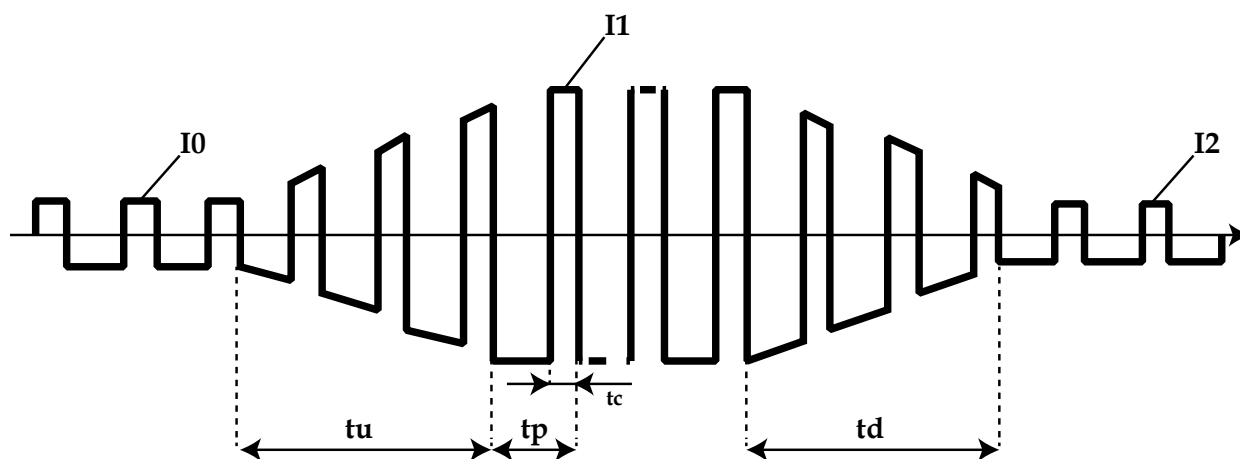


Рисунок 8.7 Изменение значений тока в режиме импульсной TIG –сварки переменным током

$I_0$  — начальный ток;

$I_1$  — базовый ток;  $I_2$  — ток дежурной дуги;  $t_u$  — время нарастания тока;  $t_d$  — время спада тока;  $t_p$  — период пульсаций переменного тока;  $t_c$  — время максимального тока.

В режиме импульсной TIG-сварки переменным током, время нарастания и спада тока те же что и импульсной сварке постоянным током.

## 9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Для выполнения технического обслуживания требуется обладать профессиональными знаниями в области электрики и знать правила техники безопасности. Специалисты должны иметь допуски к проведению таких работ.



**ВНИМАНИЕ!** Отключайте аппарат от сети при выполнении любых работ по техническому обслуживанию.

Для обеспечения надежной работы в течение длительного периода эксплуатации необходимо своевременно проводить определенные виды работ.

**Контрольный осмотр.** Проводится каждый раз при подготовке аппарата к работе.

1. Проверьте все соединения аппарата (особенно силовые сварочные разъемы). Если имеет место окисление контактов, удалите его с помощью наждачной бумаги и подсоедините провода снова.
2. Проверьте целостность изоляции всех кабелей. Если изоляция повреждена, заизолируйте место повреждения или замените кабель.
3. Проверьте надежность подключения аппарата к электрической сети.

**Техническое обслуживание (гарантийное).** Проводится один раз в год в сервисном центре (см. гарантийное обязательство к источнику питания).

**Техническое обслуживание (послегарантийное).** Следует проводить после окончания гарантийного срока.

Порядок проведения обслуживания:

- вскрытие аппарата;
- удаление грязи и пыли сжатым воздухом;
- визуальный осмотр состояния разъемов плат и контактов;
- подтяжка ослабевших резьбовых соединений;
- сборка аппарата;
- проверка на сварку.

**Общие рекомендации:**

- Следите за чистотой сварочного аппарата, удаляйте пыль с корпуса с помощью чистой и сухой ветоши
- Не допускайте попадания в аппарат капель воды, пара и прочих жидкостей.

## 10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

**Внимание!** Ремонт данного сварочного оборудования в случае его поломки может осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

| Неисправность                                                                                                     | Причина и методы устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сигнальная лампа не горит, нет сварочной дуги, встроенный вентилятор не работает.                                 | <p>а) Нет напряжения сети или обрыв в силовом кабеле. Проверьте напряжение сети. Замените силовой кабель.</p> <p>б) Дефект или повреждение оборудования. Обратитесь в сервисный центр.</p> <p>в) Аппарат находится в режиме защиты от сбоев из-за чрезмерного напряжения сети. Проверьте напряжение сети.</p> |
| Сигнальная лампа выключена, нет сварочной дуги, но встроенный вентилятор работает.                                | <p>а) Нарушены внутренние соединения аппарата. Обратитесь в сервисный центр.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| Сигнальная лампа включена, вентилятор работает, но сварочной дуги нет.                                            | <p>а) Аппарат находится в режиме защиты от перегрева. Не выключайте аппарат, чтобы вентилятор понизил температуру.</p>                                                                                                                                                                                        |
| Цифровой индикатор работает, вентилятор работает. При повторном запуске оборудования загорается сигнальная лампа. | <p>а) Возможно оборудование находится в режиме защиты от перегрева. Не выключайте аппарат, чтобы вентилятор понизил температуру.</p> <p>б) Возможны повреждения цепи инвертора. Обратитесь в сервисный центр.</p>                                                                                             |
| Чрезмерное количество искр в процессе сварки.                                                                     | <p>а) Подобран не правильный режим сварки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 11. ХРАНЕНИЕ

Аппарат в упаковке изготовителя следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 30 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 80 %.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Аппарат перед закладкой на длительное хранение должен быть упакован в заводскую коробку.

После хранения при низкой температуре аппарат должен быть выдержан перед эксплуатацией при температуре выше 0 °С не менее шести часов в упаковке и не менее двух часов без упаковки.

## 12. ТРАНСПОРТИРОВКА

Аппарат может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 %.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с аппаратом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием изделия ВНИМАТЕЛЬНО изучите раздел «Меры безопасности» данного руководства.